

MANUEL D'ENTRETIEN DES TRICYCLES DE LA GAMME DYNAMIC

EVOLUTION

Tricycle n°
Modèle :
Année :

MANE EVOLUTION	Edition: Juin 2005 MAJ juin 2024	Copyright DTA				
DT/K4						

SECTION 0 / PREAMBULE

Symboles |

DANGER Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut causer des

dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.

ATTENTION Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très

sérieux dommages.

Souligne une instruction utile qui doit être respectée pour le bon Rappel, Note:

usage et fonctionnement de l'appareil

Sécurité

Les informations et les descriptions contenues dans ce Manuel correspondent « à l'état de l'art » au moment de cette publication. Elles ne sont en aucun cas exhaustives.

DTA améliore constamment sa production, et se réserve le droit de modifier la spécification, le dessin, les caractéristiques, le modèle ou les équipements sans encourir d'obligation.

Les spécifications sont données en système métrique.

Adresse

VICHAR (DTA), 11 avenue Gaston Vernier, 26200 MONTELIMAR - France

Tél.: +33 (0)4 75 90 97 55 contact@dta-aircraft.com www.dta-aircraft.com

Note:

DTA ne peut être tenue pour responsable des erreurs de traduction. La version originale de référence de ce document est en langue française.

Index des pages

SECTION	DESIGNATION	PAGE	DATE	MISE A JOUR
SECTION 0	PREAMBULE INDEX DES PAGES	0 – 02 0 – 03	JUIN 05	AVRIL 08
SECTION 1	PRESENTATION Rappels Matériaux – Echantillonnage Matériaux – Echantillonnage Détails de réalisation Accessoires – Options – GMP	1 - 01 1 - 02 1 - 03 1 - 04 1 - 05	JUIN 05	
SECTION 2	MAINTENANCE Transport-Stockage-Mise en service 503-582 Mise en service 912/912S Entretien périodique Potentiel Atterrissage dur – Rappels	2 - 01 2 - 02 2 - 03 2 - 04 2 - 05	JUIN 05	AVRIL 06 NOV 06 AVRIL 08
SECTION 3	DOCUMENTS ANNEXES Faisceau 503 - 582 analogique sans batterie Faisceau 503 - 582 analogique démarreur Faisceau électrique 912/912S std Schéma filtre radio, strob, EGT, jauge Installation radio Montage du parachute Nomenclature (extrait) Notes personnelles Fiches d'entretien Fiches d'entretien	3 - 01 3 - 02 3 - 03 3 - 04 3 - 05 3 - 06 3 - 07 3 - 08 3 - 09 3 - 10	JUIN 05	

MANE EVOLUTION	Edition: Juin 2005 – Avril 2008	Section : 0 - 03				
DT/K						

SECTION 1 / PRESENTATION



Rappel : en France, l'entretien d'un ULM n'est pas soumis au contrôle d'un organisme reconnu par l'Etat. Le pilote, commandant de bord, est responsable de l'utilisation et de l'état de navigabilité de l'ULM qu'il pilote (France - article 14 de l'arrêté du 23/09/98 relatif aux ULM).

En cas de doute nous consulter :

VICHAR (DTA) 11 avenue Gaston Vernier, 26200 MONTELIMAR - France

Tél.: +33 (0)4 75 90 97 55

contact@dta-aircraft.com www.dta-aircraft.com

Pour les moteurs Rotax , pour la France, vous pouvez aussi contacter :

AVIREX Aérodrome de Dreux F-28500 VERNOUILLET Tél.: +33 (0)2 37 42 30 09 Fax: +33 (0)2 37 46 26 86 www. Rotax – aircraft – engines.com

Consulter aussi votre Distributeur DTA le plus proche.

Le EVOLUTION est un tricycle pendulaire biplace en tandem à moteur propulsif de la gamme des tricycles DTA DYNAMIC ;.

(CF Manuel Utilisation MAUT – EVOLUTION)

Vous pouvez aussi consulter le Manuel de pièces détachées du tricycle (CAPIDE DYNAMIC), le Manuel d'Utilisation et de Maintenance de l'aile ainsi que son Manuel de pièces détachées, le Manuel de l'hélice et le Manuel de Maintenance du moteur Rotax.

MANE EVOLUTION	Edition : Juin 2005	Section : 1 - 01					
DT/%							

Matériaux - Echantillonnage

	Dimensions	Matériaux norme US A.I.S.I	Méthode assemblage	Traitement de surface
Cellule				
Poutre inférieure	base Ø 60,3 ep 2	304	soudure TIG	peinture époxy
Profil vertical	60x30x1,5	304	1	1
Renfort médian	40x40x2	304	1	1
Paliers de fourche	Ø 12 int	304	1	1
Tenue siège avant	40x27x1,5	304	1	1
Cadre passager	Ø 26,9 ep 1,6	304	1	1
Rotation siège arrière	Ø 20 ep 2	304	1	1
Goussets et pattes	ep 5, 4, 3, 2	304L	'	•
Poutre verticale mécanosou	udée *			
Profil	60x40x2	304	soudure TIG	peinture époxy
Gousset médian	ep 1,5	304L		
Pattes sup	ep 4	304L	1	1
Appui siège arrière	ep 2	304L	1	1
Câble interne	Ø 5	7x19 fils inox 316		
Câble externe	Ø 5	7x19 fils inox 316		gainé
Barre avant *				
Tube	Ø 30 ep 2	2017 T4	boulon	peinture époxy
Renfort interne	Ø 25 ep 2	2017 T4 2017 T4	bodion '	periture epoxy
Extrémités inf & sup	rond Ø 25	2017 T4 2017 T4	1	1
Protections	1011d & 25	gaine thermo		
Poutre verticale cantilever				
Flancs	ep 2,5	2017 T4	collage / rivetage	peinture polyuréthane
Ame	U 50x30x4	6060 T6	(araldite 2013)	1
Renfort U	U 42x25x3	6060 T6	'	
Pièces articulation		2017 T4		
Câble interne	Ø5	7x19 fils inox 316		
Câble externe	Ø 4.75 (gainé)	7x19 fils inox 316		
Flancs butée incidence	ep 4	2017 T4		peinture époxy
Entretoises de butée *	Ø 25	2017 T4		ı
Plaque aile	ep 5	304L	soudure TIG	polissage
Plaque intermédiaire	ep 5	304L	ou boulon	1
Fourche *				
Profil	40x20x2	304	soudure TIG	peinture époxy
Plat sup	ep 5	304L	1	,
Pattes	ep 3	304L	1	1
Tenue garde boue	ep 2	304L	1	1
Palier fileté inf	Ø 12 et M12	304	1	1
Tubes de pédale	Ø 20 ep 2	304	1	
Diallatton *	on 4	2017 T4		pointure épara
Biellettes *	ep 4	2017 T4		peinture époxy
Entretoises		2017 T4		anodisation

MANE EVOLUTION	Edition: Juin 2005	Section : 1 - 02
	DTA	

Pedales				
Flancs	ep 3	5754 H111	soudure TIG	peinture époxy
Tubes	Ø 20 et 25 ep 2	6060 T6	1	
Crémaillère de frein	ep 3	304L		polissage
Train arrière				
Tube amortisseur *	Ø 50 ep 1,5	6061T6		peinture époxy
Embout	•	2017T4	collage + rivetage	
Tirant de train *	profil 71x30,4	6061T6		peinture époxy
Embout M8		2017T4	collage + rivetage	1
		_		
Jambe de train *	profil 71x30,4	6061T6		peinture époxy
Embout M10		2017T4	collage + rivetage	,
Fusées	Ø 25 / 25,4 ep 3,2	4130	soudure TIG	peinture époxy
Départs train / tirant	Ø 25,4 ep 1,8	4130	1	
Flancs	ep 3	304L	1	1
Bâti moteur 2 temps				
Tubes cintrés	Ø 25,4 ep 2,2	4130	soudure TIG	peinture époxy
Gousset de renforts	ep 3	304L	1	1
U transversaux	20x40x20x2	304L	1	1
Sangle de sécurité	L = 25	nylon		
Bâti moteur 4 temps				
Tubes cadre	Ø 28 ep 1,6	4130	soudure TIG	peinture époxy
Tubes bras	Ø 16 ep 1,5	4130	1	'
Embouts	1 /	304	1	
Repose - pied				
Tubes	Ø 30 et 25 ep 2	2017 T4	boulon	peinture époxy

 $^{^{\}star}$ Boulonnerie travaillant sur sa partie lisse- classe 8.8 et 12.9 (ZN BC) - inox A2

Pédales

Détails de réalisation

Cellule : la peinture poudre époxy est cuite au four

Poutre verticale : son articulation s'effectue sur des bagues épaulées en nylon PEHD500 pour prévenir l'usure, et permettre une souplesse lors du montage. Elle se verrouille en position de fonctionnement dans un étrier formé par deux plaques soudées sur la cellule, traversées par un boulon# M 10.

Option poutre verticale cantilever: Les flancs de la poutre verticale sont collés (colle 2 composants de type Araldite 2013) et rivetés sur une un profil central en U. La peinture de finition sera impérativement de couleur claire. Sur la poutre verticale, il ne faut pas utiliser de peinture ou de revêtement de couleur noire ou sombre, car des températures élevées, préjudiciables au vieillissement du collage, peuvent être atteintes si la machine reste stationnée longuement en plein soleil.

Plaques d'aile : la liaison avec l'aile est assurée par deux plaques en inox ep. 5, articulées en rotation par un boulon[#] M10 sur deux bagues épaulées en PEHD500. Ces deux plaques sont reliées entre elles par une embase boulonnée ou soudée, et seront glissées de part et d'autre de la noix d'accrochage positionnée autour de la quille de l'aile. Le boulon[#] d'accrochage est aussi de Ø 10.

Câbles de sécurité : un câble de Ø 5 sécurise la poutre verticale. Il est relié par l'intermédiaire d'un boulon M 10 à un autre câble Ø 4.75, gainé, qui fait le tour de la quille de l'aile.

Train arrière : il est triangulé en traînée (rotule de \emptyset 8) et en compression (rotule de \emptyset 10). Les rotules sont vissées avec du frein de filet, et reçoivent un contre-écrou de blocage.

Suspension arrière : elle est effectuée par deux amortisseurs oléopneumatiques de marque Fournalés (pression 35 à 40 bars).

Roues avant et arrières : elles sont freinées et d'un diamètre de 400 mm, (pneumatique 400x8"- 4 plis avec chambre à air) à moyeu aluminium et roulement à billes Ø 25.

Fourche: elle possède 2 positions de réglage en translation espacées de 70 mm. Deux petits amortisseurs à ressort interne effectuent la suspension de la roue avant. L'axe de fourche est un boulon H12x150 travaillant sur sa partie lisse. Utiliser de la graisse lors du montage. L'axe de roue avant est une pièce fusible en cas d'atterrissage dur, qui se déforme si le chargement est supérieur à 4.5 g à 472.5 kg.

Garde boue avant: polyester, plus bavette caoutchouc. Finition gel coat blanc.

Sièges : monolithique tissu de verre avec un pli carbone à l'extérieur; finition gel coat blanc à l'intérieur. Il bascule sur l'avant et repose par sa base arrière sur 2 plots réglables. Le siège arrière pivote sur la barre transversale Ø 20 du cadre passager (deux paliers nylon) et s'appuie sur deux plots élastiques boulonnés sur la poutre verticale.

Housses de sièges et appui-tête : réalisées en toile de forte épaisseur tenue par velcro, avec une poche à documents dans le dossier du siège pilote.

Ceintures: ventrales, sangles largeur 50 mm, elles sont fixées pour le siège arrière sur le boulon d'articulation de la poutre verticale, et pour le siège avant par un boulon M[#] 8 traversant la poutre dans la fibre neutre. Fermeture par boucle de type aéronautique à ouverture rapide même sous tension.

Console d'instrumentation : polyester. Elle est fixée à la cellule par l'intermédiaire de 3 ou 4 plots élastiques filtrant les vibrations. La façade est réalisée en aluminium de 20/10 tenue par des vis TCC 4x16 au travers d'inserts aluminium collés sur le polyester.

MANE EVOLUTION	Edition : Juin 2005	Section: 1 - 04
	DT/K	

Option carénage avant : monolithique tissu de verre avec un pli carbone à l'intérieur; finition gel coat blanc à l'extérieur. Il est fixé à l'avant par deux pattes inox collées sur le carénage (colle polyuréthane), et boulonné à l'arrière sur la cale pied.

Option jupe avec sacoches intégrées : réalisée en toile de forte épaisseur tenue par des sangles sur le cadre passager, un laçage en partie arrière, et une liaison velcros sur le carénage.

Bâti moteur :

Rotax 503/582 : relié à la cellule par deux plots à l'avant du bâti moteur et un plot équifréquence avec butée interne à l'arrière. Il reçoit une sangle textile de sécurité

Rotax 912/912S: bâti moteur radial relié à la cellule par 3 plots shore 60.

Réservoir: réalisé en polyéthylène basse densité roto moulé translucides de 2x25 litres ou en option 1 x75 litres, il est fixé par une sangle en nylon de largeur 50 mm dans le sens transversal, et par deux sangles nylon de 25 mm de largeur. Le remplissage des cuves de carburateur est effectué par une poire de gavage manuelle pour les moteurs 503 et 582, sauf option, et par une pompe électrique pour les 912 et 912S.

Teintes: standard blanc, RAL 9010.

Accessoires

CF: MAUT-EVOLUTION Section 2 - 03 « Accessoires »

Options

CF: MAUT-EVOLUTION Section 2 - 03 « Options »

Groupe moto propulseur

Commun à toutes les motorisations :

- Dédoubleur situé sous le siège arrière, fixé par 2 inserts M5 sur la poutre principale
- Câble de gaz à main, gaz à pied et starter
- Manette de gaz à main droite
- Manette de starter
- Pédale de gaz basculante, pied droit

Caractéristiques des différentes motorisations : CF MAUT EVOLUTION. Section 2-07 à 2-11

SECTION 2 / MAINTENANCE

Transport

Remorque : le tricycle sera sérieusement attaché par son train d'atterrissage. L'hélice des moteurs 2 temps sera bloquée en rotation. Il est préférable de garder la poutre verticale du tricycle verrouillée. Protéger le moteur et les filtres à air de la pluie, et si possible la totalité du tricycle.

Mise en caisse : le réservoir de carburant ainsi que les cuves de carburateurs seront vidés. L'hélice sera déposée. La masse de la batterie débranchée. Le train arrière sera démonté, les rotules M10 des jambes de train ainsi que les deux amortisseurs Fournalés restant fixés au tricycle. Le tricycle sera fixé par l'arbre d'hélice. Le radiateur et le(s) réservoir(s) de carburant ne seront pas appuyés sur le fond de la caisse..

Parachute: les parachutes équipés d'une rocket pyrotechnique font l'objet d'une réglementation particulière suivant le mode de transport et les pays, que vous devez connaître et appliquer.

Stockage

Le tricycle doit être parfaitement nettoyé, séché et vérifié avant d'être stocké. <u>Le réservoir sera entièrement</u> <u>vidangé, ainsi que les cuves de carburateurs</u>. Les câbles de gaz, rotules, boulonneries... pourront recevoir un brouillard d'huile ou de WD 40, en évitant d'asperger les silent-bloc.

Le moteur sera stocké (puis déstocké) suivant les indications portées dans le chapitre « conservation du moteur » du manuel d'utilisation du moteur.

Une housse de parc peut recouvrir le tricycle.

Lors de la remise en service, nous conseillons d'effectuer le premier vol de contrôle sans passager.

Mise en service

<u>Note</u>: les informations ci-dessous ne se substituent pas, mais complètent les consignes figurant dans les Manuels d'Utilisation et dans les Manuels de Maintenance des moteurs Rotax, ainsi que celles du Manuel concernant la voilure (MAUT-DYN) et celles du Manuel accompagnant le parachute.

Rappel: volez avec une hélice propre et correctement équilibrée. Nettoyez fréquemment le(s) radiateur(s).

Moteur Rotax 503 et 582 :

Rodage: l'équilibrage des carburateurs ainsi que le rodage initial du moteur Rotax 582 sont effectués par la SARL DTA suivant les consignes Rotax. (Voir fiche de mise à disposition de l'ULM). Pendant les 2 premières heures d'utilisation, nous vous conseillons néanmoins de ne voler qu'en monoplace, de n'utiliser la puissance maximum que lors des décollages, et d'éviter les usages prolongés à régime maximum. (CF Manuel Rotax) Le pas de l'hélice a été ajusté de façon à ne pas dépasser 6400 tr/mn au sol. Utiliser l'outil préconisé par le fabriquant de l'hélice pour toute modification du pas.

Contrôle après les 2 premières heures :

- resserrer les vis du collecteur d'échappement
- contrôler la tension des câbles de gaz et starter ainsi que le ralenti
- contrôler le serrage des boulons d'hélice (DUC 25Nm) et l'état de l'hélice

MANE EVOLUTION	Edition : Juin 2005	Section : 2 - 01
	DTA	

Contrôle après les 10 premières heures :

- changer l'huile du réducteur (le niveau est donné par le bouchon du bas)
- vérifier qu'aucun boulon, écrou, goupille... ne soit manquant ou desserré
- contrôler le système d'alimentation carburant, durites, filtre (fuites usure anomale)
- contrôler le faisceau circuit électrique (usure anormale)
- contrôler la tenue des carburateurs, leurs brides et filtre à air (silencieux admission)
- contrôler la tension des câbles de gaz, l'équilibrage des carburateurs ainsi que le ralenti
- 582 =>contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans le bocal de récupération (ne pas dépasser la marque mini)
- 582 =>contrôler le circuit de lubrification de pompe à eau (niveau traces d'huile usure anormale)

Contrôle après les 12.5 premières heures :

• contrôler l'état des bougies et les changer si nécessaire

Moteurs Rotax 912 et 912S:

Rodage: le rodage initial du moteur Rotax 912 a été effectué par l'usine Rotax. La purge du circuit d'huile, l'équilibre de la carburation sont effectués par la DTA avant livraison. (Voir fiche de mise à disposition de l'ULM). Pendant les 2 premières heures d'utilisation, nous vous conseillons néanmoins de ne voler qu'en monoplace, de n'utiliser la puissance maximum que lors des décollages. (Consulter aussi Manuel Rotax). Le pas de l'hélice a été ajusté de façon à ne pas dépasser 5400 tr/mn au sol. Utiliser l'outil préconisé par le fabriquant de l'hélice pour toute modification du pas.

Contrôle après les 2 premières heures :

- resserrer les vis du collecteur d'échappement
- contrôler le serrage des boulons d'hélice (DUC 25Nm) et l'état de l'hélice

Contrôle après les 25 premières heures :

- changer l'huile (2,8 L- vidanger par le bas de la nourrice d'huile) et le filtre à huile
- ouvrir le filtre à huile pour vérifier l'absence de dépôt métallique
- ouvrir la nourrice d'huile pour vérifier la propreté du filtre acier
- nettoyer le boulon magnétique de réducteur
- contrôler l'état des durites d'huile et le serrage des raccords d'huile
- contrôler la tenue des carburateurs, des brides de carburateurs et des filtres à air
- contrôler la tension des câbles de gaz et le bon équilibrage des carburateurs (dépressiomètre)
- contrôler le ralenti
- vérifier le bon état et la teinte des bougies pour constater l'absence de prise d'air
- vérifier qu'aucun boulon, écrou, goupille... ne soit manquant ou desserré
- contrôler le système d'alimentation carburant, durites, filtre, pompe (fuites usure anomale)
- contrôler le faisceau circuit électrique (usure anormale)
- contrôler le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal de récupération (ne pas dépasser la marque mini)

Entretien périodique

Moteur Rotax 503 et 582 :

CF Manuel de Maintenance, Bulletins techniques et Service Information Rotax

<u>Note</u>: vous trouverez plus d'information et serez tenu informé des dernières consignes Rotax en consultant le site internet: www. Rotax – aircraft – engines. com

Moteurs Rotax 912 et 912S:

CF Manuel de Maintenance, Bulletins techniques et Service Information Rotax

<u>Note</u>: vous trouverez plus d'information et serez tenu informé des dernières consignes Rotax en consultant le site internet: www. Rotax – aircraft – engines. com ou <u>www.rotax-owner.com</u>

Tricycle:

Une PREVOL effectuée avec attention vous permettra de détecter les anomalies éventuelles CF Manuel d'Utilisation - MAUT EVOLUTION – PREVOL, section 3-02 et 3-03.

La maintenance de votre appareil sera effectuée en respectant le potentiel de chaque sous-ensemble. (CF page suivante ; section 2-04).

Amortisseurs Fournalés:

- Un contrôle de la pression peut-être effectué en poussant latéralement sur la poutre verticale du tricycle. Si la pression de l'amortisseur Fournalés est trop faible, il y aura un écrasement important du train (15 à 25 mm d'enfoncement). Dans ce cas, il faudra regonfler l'amortisseur. Cette opération nécessite une une pompe haute pression (55 bars) et de mettre l'amortisseur en extension. Ne jamais essayer de contrôler la pression directement par la valve, mais utiliser une pompe haute-pression.
- Tous les 25 atterrissages au maximum, vous devez vérifier l'égalité des longueurs des tubes coulissants de vos amortisseurs Fournalés. La différence (amortisseurs en butée d'extension) ne doit pas excéder 2 mm. Si la différence est supérieure à 2 mm, une révision-contrôle doit être effectuée. La sté Fournalés demande que cette révision soit systématiquement effectuée tous les 250 décollages ou tous les 3 ans.

Potentiel

CF => tableau page suivante

<u>Note</u>: ces indications de durée de vie des éléments constitutifs des tricycles EVOLUTION sont issues de l'expérience de la SARL DTA. Elles sont données pour une utilisation normale de la machine, sont indicatives et peuvent évoluer à tous moments,. Elles ne déchargent pas le pilote d'effectuer une visite PREVOL approfondie. Les conditions d'utilisation de la machine, températures élevées, bord de mer, terrain d'atterrissage en mauvais état, etc, sont autant de paramètres susceptibles de corriger à la baisse ces indications de potentiel.

Dans tous les cas les pièces seront changées par des pièces d'origine remontées à l'identique dés qu'une usure ou une anomalie sera constatée.

MANE EVOLUTION Edition: Juin 2005 MAJ Avril 2006 Section: 2 - 03

Code	Potentiel en heures ou en années (le premier des deux	Heures			Ann	ées				
	atteint) Note: la séquence sera répétée	200	400	600	800	1000	1200	3	6	9
DD022 DD023	Boulonnerie rotation plaque aile et accroche d'aile	2	1	2	1	2	1			2
DD020 DD024	Boulon de rotation et de verrouillage de poutre verticale	2	1	2	1	2	1			2
DD018	Boulons inf et sup de barre avant	2	1	2	1	2	1			2
E9066	Cube aile	2	2	1	2	2	1			
DD025	Jeu de plaques d'aile	2	2	1	2	2	1			
DD014	Bagues épaulées sup de rotation de plaques d'aile	2	2	1	2	2	1			
AD079	Amortisseurs de fourche			1			1			
	Câble de frein	1	1	1	1	1	1			1
AD031 AD032 AD0344	Boulons d'amortisseurs et de biellettes de fourche			1			1			2
SD046	Plots de butée de siège arrière									1
KD014 KD015	Boulonnerie de la totalité du tricycle (axe fourche et axe siége avant inclus)			2			1			2
DV001	Poutre verticale cantilever (à partir de 2005 - rivetage pas 32 mm)						2			2
	Jambes de train, fusées, fourche, cellule, poutre verticale mécano soudée						2			2
	Duritos carburant (filtra à carburant abangar à 100 H.CE Petev)									
	Durites carburant (filtre à carburant changer à 100 H-CF Rotax)						-	1	1	1
	Manchettes de carburateur 503 & 582 (mod 99)							1	1	1
	Poire amorcage (503-582)							1	1	1
	Jerricans 2 x 25 litres								1	
CD037	Boulons de fixation (av) de bâti moteur 503/582/912			1			1		1	
SD017 SD018 SD019	Silent blocs support moteur et échappement 582			1			1		1	
SD027 SD029	Silent blocs de console et de radiateur(s)			1			1		1	
SD060	Silent blocs bati moteur 912 - 912S (TBO moteur ou =>))			1			1		1	
M3001	Bâti moteur 2 tps			2			2			2
MD220	Bâti moteur 4 tps => (2) à TBO moteur									2
	Câbles de gaz et de starter			1			1			2
	Boulonnerie hélice			2			1			2
	Hélice						3			
	Durites d'huile (TBO moteur ou =>)								1	
	Durites de liquide de refroidissement (TBO moteur ou =>)								1	

Code: 1 Changer - 2 Contrôler (si nécessaire décaper puis révélateur criques ou fissures, peinture si OK) 3 Retour chez le fabricant

Atterrissage dur



Après tout choc ou atterrissage violent, vous devez contrôler l'ensemble de la machine, en particulier:

- l'état des sièges et de leurs fixations
- la rectitude de la pièce de support du siège pilote
- l'état de la fourche, en particulier les flasques de jante et de l'axe de roue avant
- l'état du bâti moteur et des silentblocs
- l'état du support du bâti moteur
- la rectitude de la cellule (cadre passager, poutre inférieure)
- l'absence de fissures ou de cloques sur la peinture de la cellule
- l'absence de fissures ou de cloques sur la peinture de la poutre verticale
- la rectitude de la barre avant
- la boulonnerie des plaques d'aile et de la poutre verticale.
- le train arrière en particulier les amortisseurs Fournalés .
- Les fixations du carénage avant

Aile: CF manuel d'utilisation et de maintenance des ailes (MAUT-DYN).

Rappels

Couple de serrage : CF Manuel Rotax
 Tout écrou démonté sera remplacé par un neuf

Qualité huile : norme API SF ou SG (voir manuel moteur)
 Rotax 503-582 : YACCO MVX500 2 tps semi synthèse à 1.8%
 Réducteur : huile pour engrenage, API-GL5 ou GL6, SAE 140EP ou 85W-140EP
 Rotax 912 et 912 S : YACCO MVX500 4 tps 10W40 semi synthèse

Note: 912 et 912S la lubrification du réducteur est effectué avec celle du moteur

- Liquide de refroidissement : conventionnel eau et éthylène glycol (50/50)
 BASF Glysantin Protect Plus/G48, CASTROL Antifreeze All-Climate ou Anti-Boil YACCO LR-35, SHELL Dex-Cool, VELVANA Fridex G48
- Bougies (serrage à 27 Nm, moteur froid)
 Rotax 503-582 : NGK BR8ES, bougies M14, écartement électrodes 0,5 mm
 Rotax 912 : NGK DCPR7E, bougies M 12, écartement électrodes 0,7 mm
 Rotax 912S : NGK DCPR8E, bougies M 12, écartement électrodes 0,7 mm
- Rotax 912 et 912S : les tuyaux de mise à l'air libre des carburateurs ne doivent ni être obturés, ni enlevés, ni rallongés
- Echappement : les ressorts d'échappement seront assurés par des câbles acier
- Graissage:

Câbles de gaz et de frein, rotules : utiliser du WD 40 ou équivalent

Biellette de fourche, cube d'aile : graisse silicone

Rotules d'échappement : utiliser de la graisse haute température

- Console : les vis de tenue de la plaque de console seront serrées modérément car vissées dans des inserts alu fixés sur du polyester
- Batterie : les batteries à électrolyte gélifiée ne doivent en aucun cas être déchargées complètement.
 La charge doit être réalisée avec un chargeur spécifique à ce type de batterie.




Note: toutes les interventions effectuées seront inscrites sur les Fiches d'Entretien.

MANE EVOLUTION	Edition: Juin 2005 – Avril 2008	Section : 2 - 05			
DT/					

SECTION 3 / DOCUMENTS ANNEXES

Schéma électrique GMP 582 - instrumentation analogique - sans batterie (GMP 503 idem 582 sans Temp. eau)

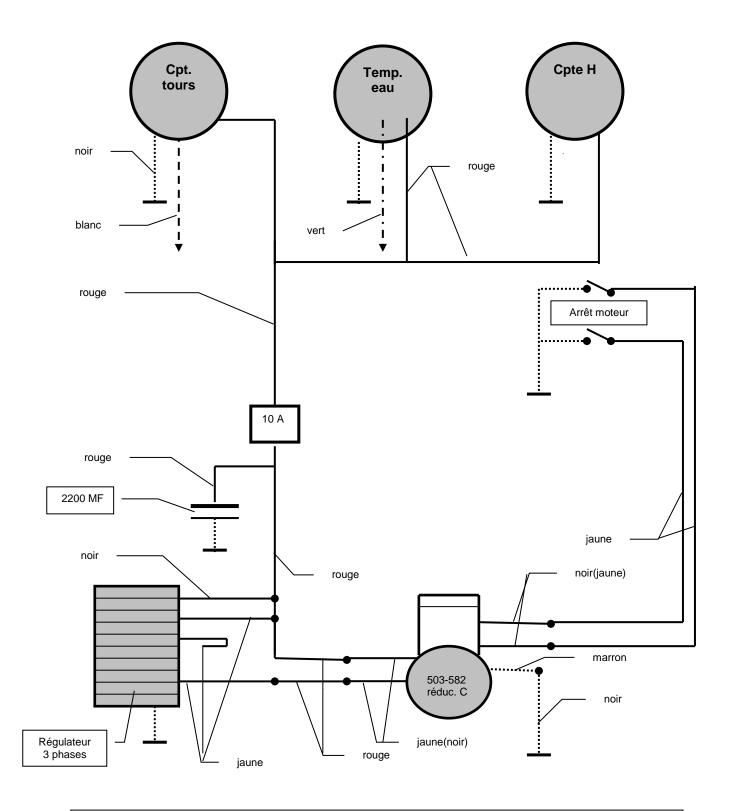


Les couleurs des fils des faisceaux électriques sont données à titre indicatif. Lors des interventions, il est donc nécessaire de tester chaque fil afin de confirmer son branchement.

Rappel : avant toute intervention, il est impératif de débrancher la masse de la batterie.

MANE EVOLUTION	Edition : Juin 2005	Section : 3 - 01
DT/K4		

Schéma électrique GMP 582 avec démarreur – instrumentation analogique (GMP 503 idem 582 sans Temp. eau)

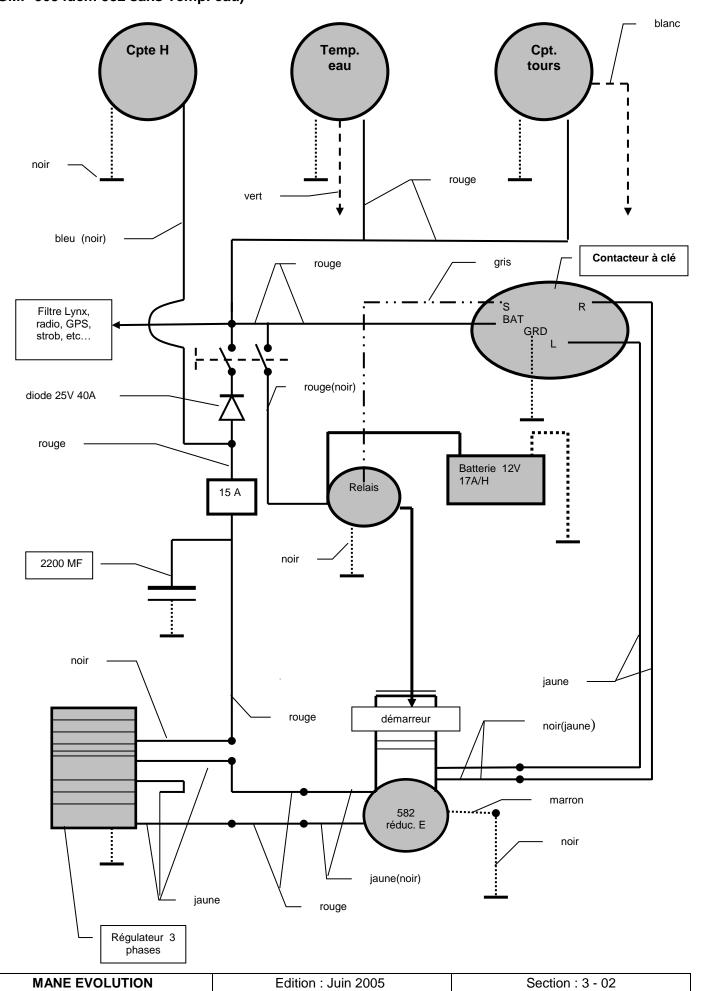

DTM

Schéma électrique GMP 912 et 912S – instrumentation analogique


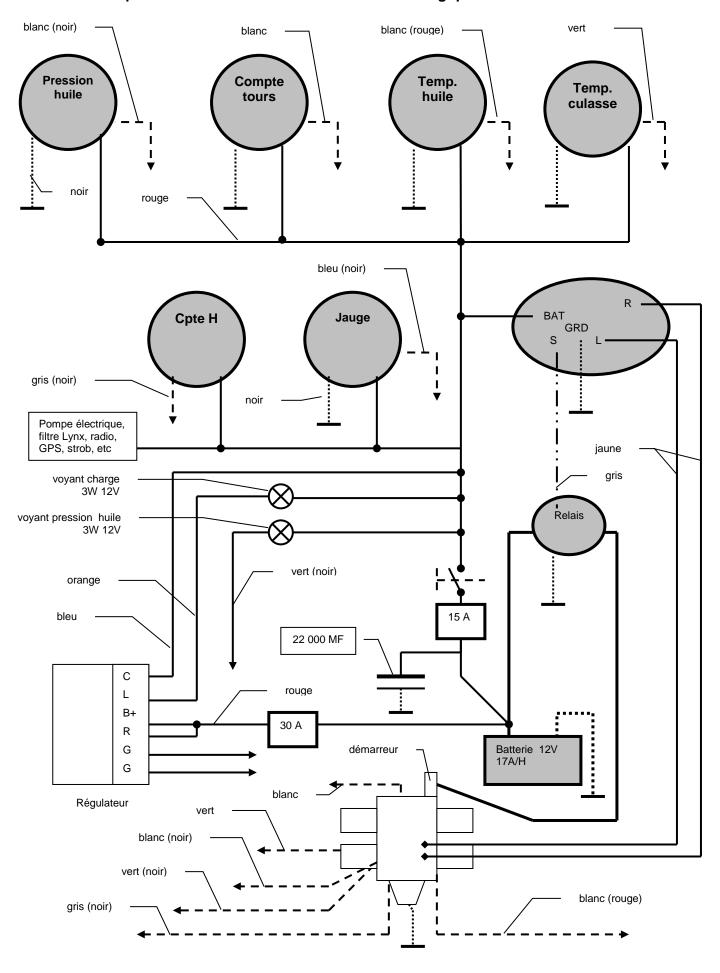


Schéma électrique filtre Lynx, strob, EGT, jauge




noir

Installation radio et transpondeur (illustré ici avec un FEELING et un VOYAGEUR II – montage identique sur un EVOLUTION)

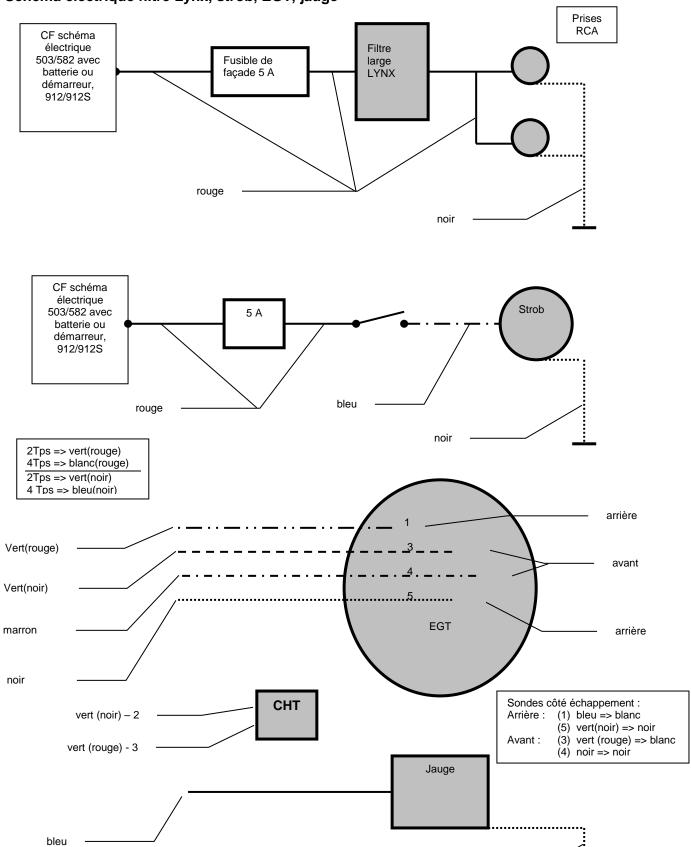

MANE EVOLUTION	Edition : Juin 2005	Section : 3 - 05
	DTA	

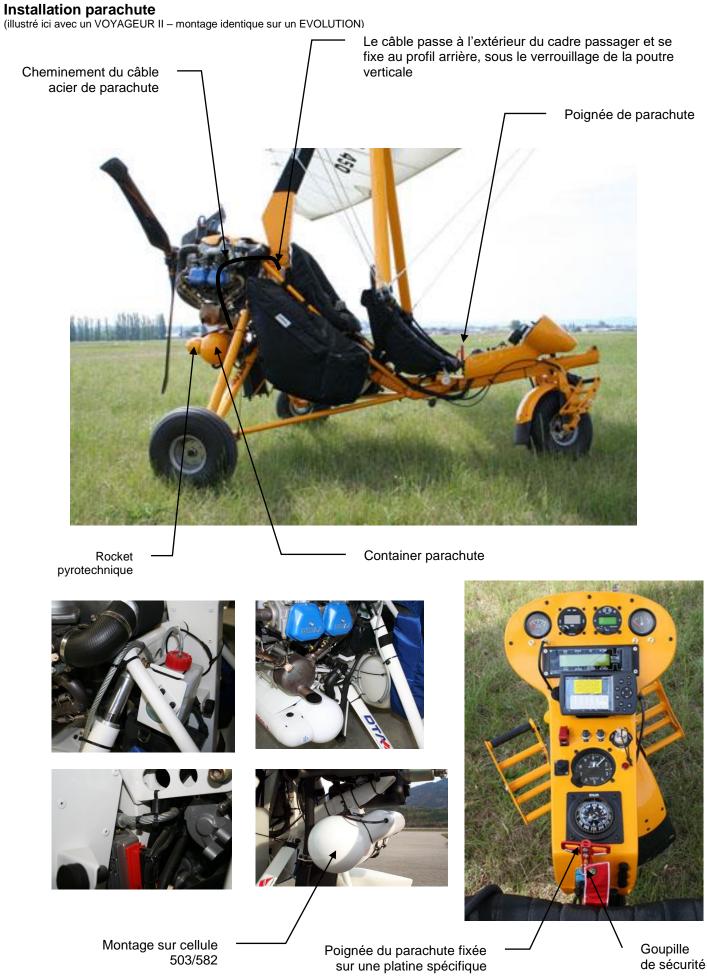

MANE EVOLUTION Edition: Juin 2005 Section: 3 - 06 DTA

Nomenclature tricycle EVOLUTION

Code	Désignation
	Cellule
B0030	BHC 6X13 FIXATION SIEGE AV / SUPPORT CD026
B0039	BHC 6X50 FIXATION SIEGE ARRIERE
B0064	BHC 8X30 FIXATION SIEGE AVANT
CD002	CELLULE DYNAMIC 582
CD008	CELLULE DYNAMIC 912
CD024	ARTICULATION A FOURCHE M8 SIEGE AV
CD026	SUPPORT SIEGE AVANT
CD035	CEINTURE AR COMPLETE
CD036	CEINTURE AV COMPLETE
CD037	CHC 8X73/15 CEINTURE AV OU BATI 503/582
CD038	CALE PIED DIAM 30 L640
CD063	SIEGE AR EXT CARBONE
CD064	SIEGE AV EXT CARBONE
F0200	PALIER NYLON LISSE DIAM 20 SIEGE AR
Q0080	PAIRE DE SACOCHES
SD046	PLOT BUTEE SIEGE ARRIERE
SD048	PLOT ARTICULE BUTEE SIEGE AVANT

	Atterrisseur (train arrière et fourche)
AD043	ENTRETOISE APPUI FREIN AV 8"
AD003	ENTRETOISE INT FOURNALES 10X8/50
AD004	CHC 8X63/15 FOURNALES
AD005	CHC 8X34/15 TIRANT / CELLULE
AD014	CHC 10X52/27JAMBE DE TRAIN/CELLULE 582
AD022	ENTRETOISE EPAULEE SUP FOURNALES 12X8/26
AD026	PEDALE DE GAZ NUE
AD027	PEDALE DE FREIN NUE
AD028	BAGUE EPAULEE DIAM 20 DE PEDALE
AD029	AMORTISSEUR FOURNALES
AD031	CHC 8X45/12 BIELLETTE/AMORTISSEUR FOURCHE
AD032	CHC 8X40/15A AMORTISSEUR GAUCHE/FOURCHE
AD034	CHC 8X40/15 AMORTISSEUR DROIT/FOURCHE
AD038	ENTRETOISE BIELLETTES FOURCHE
AD040	BIELLETTE DE FOURCHE DROITE
AD078	ROUE A FREIN AVANT 8'
AD079	AMORTISSEUR DE FOURCHE
AD081	ROUE LIBRE 400X8
AD019	FOURCHE NUE 8'
AD042	ENTRETOISE DROITE ROUE AV 8'
AD041	ENTRETOISE GAUCHE ROUE AVANT 8'
AD039	AXE DE ROUE 8'
AD012	TIRANT DE TRAIN DROIT L1080
AD013	TIRANT DE TRAIN EVOL GAUCHE L1080
AD015	JAMBE DE TRAIN EVOL L 750
AD001	BRAS DE SUSPENSION EVOL L840
AD099	FUSEE LIBRE OU FREINEE FILETEE DROITE EVOL
AD100	FUSEE LIBRE OU FREINEE FILETEE GAUCHE EVOL
AD006	CHC 10X52/17 BRAS /FUSEE EVOL - FEELING
B0130	CHC 6X40 TIRANT ET JAMBE / FUSEE
F0501	TETE DE BIELLE A ROTULE M8 (TIRANT)
F0502	TETE DE BIELLE A ROTULE M10 (JAMBE)

Code	Désignation		
	Poutre verticale, accroche aile		
DD003	CHC 10X55/15 INF CABLE SECURITE POUTRE		
DD004	CHC 10X85/35P CABLES SECURITE		
DD005	POUTRE VERTICALE EVOL/FELL		
DD007	CABLE INTERNE DE POUTRE VERT		
DD009	CABLE DE SECURITE AILE		
DD013	BAGUE EPAULEE ERTALON INF/MEDIAN		
DD014	BAGUE EPAULEE ERTALON SUP		
DD015	TUBE AVANT COMPLET SANS BOULONNERIE		
DD018	CHC8X53/13PTP TUBE AVANT		
DD020	CHC10X95/17 ROTATION POUTRE		
DD022	CHC10X110/15 ROTATION PLAQUES AILE		
DD023	CHC10X105/15PTP ACCROCHE AILE		
DD024	H10X85/15AP VERROUILLAGE POUTRE		
DD025	PLAQUE AILE		
DD030	EMBASE LIAISON PLAQUES AILE		
DV001	POUTRE VERTICALE CANTILEVER NUE PEINTE		
DV004	CHC10X122/32P CALE INCIDENCE/CABLES SECURITE		
DV005	CHC 6X85/10PTP BUTEE INCIDENCE		
DV006	FLANC DE BUTEE D'INCIDENCE		
DV007	CHC 6X85/10 BUTEE INCIDENCE		
DV009	BAGUE EPAULEE DE FLANC DE BUTEE D'INCIDENCE		
DV013	BAGUE EPAULEE MEDIAN/INF POUTRE VII		
DV014	BAGUE EPAULEE SUP POUTRE VII		
E9066	CUBE ACCROCHAGE AILE		

GMP		
AD063	CHC12X85/23 BATI 4 TPS/FOURNALES	
B0242	CHC12X100	
CD037	CHC 8X73/15 CEINTURE AV OU BATI 503/582	
M3001	BATI MOTEUR 2 TPS	
MD013	CHC6X10A PLOT AR BATI 2 TPS	
MD015	CHC6X78/10 TENUE SANGLE SECU BATI 2 TPS	
MD016	SANGLE TEXTILE SECU BATI MOTEUR 2 TPS	
MD236	TUBE DIAM 25 POUR TIRANTS 70L	
MD231	SANGLE LATERALE FIXATION 70 L	
MD232/3	SANGLES LONGITUDINALES FIXATION 70L	
MD220	BATI MOTEUR 4 TPS 912/912S	
SD017	PLOT ARRIERE BATI MOTEUR 2 TEMPS	
SD018	PLOT INTERNE PLOT ARRIERE BATI MOTEUR 2 TEMPS	
SD019	PLOT AVANT 45 SHORE BATI MOTEUR 2 TEMPS	
SD060	PLOT SHORE 60 BATI MOTEUR 4 TPS 912/S	
MD039	TUBE SUPPORT JERRYCAN 25 L	
MD043	JERRICAN 25 L NU	
MD040	SANGLE TENUE 25 L L2970	

Notes personnelles

Fiches d'entretien

Date	Nbre H.	Opérations effectuées	

Date	Nbre H.	Opérations effectuées	